



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel:

Střední škola technická a řemeslná, Dr. M. Tyrše 112, Nový Bydžov
Dr. M. Tyrše 112
504 01 Nový Bydžov

Zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce střechy – pracoviště Chlumec n.C.**“, zadané jako zakázka malého rozsahu, vám poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazů uchazečů takto:

1. ve výkazu výměr je uveden malý rozsah lešení + nájemné pouze na 10 dnů . Práce na střeše bez lešení x BOZP ?
Lešení je v PD uvažováno pro práce spojené s ubouráním atiky a dozděním oken ve fasádě. Opravy střechy je možné provádět bez lešení (viz souhrnná technická zpráva). Střechy jsou vybaveny jistícími body, pro práci na střeše. Uchazeč do položky doplní částku dle své potřeby a stanoveného termínu provedení prací. Zábor chodníku zajistil zadavatel a platí pro termín od 13.7.2015 do 12.10.2015.
2. ve výkazu výměr chybí provizorní zajištění objektu proti povětrnostním vlivům v době provádění prací. může řešit VRN - Ostatní náklady související s objektem. Je na každém dodavateli jak se s touto otázkou ochrany stávajících konstrukcí vyrovná.
3. v zadání je uvažováno s použitím stávajících střešních oken. Vzhledem ke změně krytiny nutno vyměnit lemování. Dále doplnit lišty do DHV – odhánky nad okna. Požadavek na atypické zateplovací sady ? Do dokumentace doplnit požadované detaily upravovaného ostění + jak s umístěním oken vzhledem ke zvolené krytině ? Parozábrana – stávající stav ? + napojení na stávající parozábranu?
Doplněny detaily střešním oknem, kde je patrný princip řešení. Zateplovací sady kolem oken a nové lemování je v projektu uvedeno (viz výkresová část PD).
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO TYP A = VELUX GGL 304000064 AC12S,
DEMONTÁŽ+NOVÁ MONTÁŽ, NOVÉ LEMOVÁNÍ EDW 1000Z, NOVÁ ZATEPLOVACÍ SADA-ATYPICKÁ
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO TYP B = VELUX GGL 102000061 AC11S,
DEMONTÁŽ+NOVÁ MONTÁŽ, NOVÉ LEMOVÁNÍ EDW 1000Z, NOVÁ ZATEPLOVACÍ SADA-ATYPICKÁ
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO TYP C = VELUX GGL 102000061 AC11S,
DEMONTÁŽ+NOVÁ MONTÁŽ, NOVÉ LEMOVÁNÍ EDW 1000Z, NOVÁ ZATEPLOVACÍ SADA-ATYPICKÁ
4. doplnit do dokumentace do detailu řezu A-A návaznost na stávající okna(+překlady). Jak tj. s věncem ? Nyní pozednice je zakryta konstrukcí SDK. Je pravděpodobné, že bourací práce se „dotknou“ stávajících SDK konstrukcí. Jak je uvažováno ve výkazu výměr? Při uvažované výměně 50% stávajícího bednění + práce na střeše – dojde k poškození SDK – minimálně vlas. trhlinky – jak je s tímto uvažováno? Ve vv není.

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

V případě vzniku trhlin v SDK konstrukcích musí být tyto poruchy po rekonstrukci střechy vyspraveny akrylátovým tmelem vhodným pro SDK konstrukce. V projektu položka uvedena není, protože není možné rozumně stanovit jejich rozsah.

Nevím, co je myšleno překlady nad okny. Dochází zde pouze k zazdívání několika otvorů ve fasádě, žádné překlady se zde nedoplňují.

5. Půdorys střechy – chybí popisky (jedná se pouze o výškové koty?)

Projektová dokumentace odpovídá požadavkům.

6. Sněh. zachytávače – okótovat jejich umístění + doplnit o detaily, přesnou specifikaci první řada zachytávače cca 700 mm od kraje střechy, druhá řada cca 1200 mm od kraje střechy. Design zachytávače např. v příloze

7. TZ – VZT, ucpávky – předpokládáme, že se nejedná předmětu nabídky ne, nejedná

8. Brána – doplnit PD o požadovanou úpravu dlažby?

Uchazeč zvolí dle nutných úprav pro funkčnost pojezdové brány s přihlédnutím k současnému stavu

9. Elektro – podrobný (položkový) vv ?

bylo součástí PD

10. Taškové tabule – povrch. úprava 30 x 35 um ?, barva ?, tl. 0,8 mm ? Na základě prověření o několika výrobců se v tl. 0,8 mm nevyrábí. Ve většině nabídek se jedná o tl. 0,5 mm

Sjednocení parametrů. Barva dle požadavku investora. Viz. skladba střech v příloze, která je závazná.

Standardem může být pro titanizinek RHEINZINK-PATINA LINE

11. Rozpočet – mtž struktur. rohože 1321 m2? Mtž – DHV ?

výměra 1321 m2 je pro parozábranu a strukturovanou rohož dohromady. Jednotková cena z hlediska montáže je totiž stejná. Co se materiálu týče, je tato položka už rozdělena.

12. TiZn – větrací komínky – jaké – detail, průměr, výška atd. Ve standartních detailech (např. Rheinzink se používá průběžný větrací hřeben.

Systém odvětrání bude použit podle zvoleného systému. Tudíž lze použít i větrací hřeben.

13. DHV pro plech. falcovanou krytinu – chybí ve vv

krytiny jsou vykázány jako kpl, to tzn. dodávka materiálu včetně montáže. U střech je to totiž ucelený systém závislý na vybraném dodavateli.

14. Titanizinek – jaký ? chybí v rozp. těsnící páska

Standardem může být RHEINZINK-PATINA LINE. Těsnící páska – viz vysvětlení k bodu 13

15. Popis skladby nesedí na tabulku – skladby střech D.1.1.13

Nekonkrétní dotaz. Vše ve výkazu výměr.

16. Chybí očištění stávajícího bednění před nátěrem

ano, bednění musí být očištěno. Očištění oceňte v položkách 127 a 128.

17. Chybí PD systému zachycení pádu + detaily uchycení

systémové prvky jsou ve výkrese uvedeny, mají položku v PSV výrobců a uvedeny ve VV. Jde o systémové prvky, např. příloha.

18. Chybí – obecně detaily, doplnit do PD požadované detaily

doplněno

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:

495 483 423

495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov

e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz



STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01
IČO 00087751

19. U SDK – např. oken, po opravách – malby ? Není ve vv
Po znovuosazení oken musí být SDK konstrukce v interieru doplněny a znovu vymalovány. Veškeré práce jsou obsaženy v položce 106.

20. Zábor potřebných komunikací

Zábor chodníku (západní strana) zajistil zadavatel. V termínu od 13.7.2015 do 12.10.2015 je zábor bezplatný. Případný delší zábor (dle termínu realizace stanoveného uchazečem) je zábor zpoplatněn k tíži uchazeče. Oceňte ve VRN.

21. Ploché střechy – doplnit detaily. Projednávané náběhové klíny – není ve vv.

Do rozpočtu byla dodána nová položka 29b – Montáž a dodávka náběhových klínů. Viz. nový rozpočet.

22. Vybavení místností

Zakrytí vybavení místností zajistí zadavatel.

23. Upřesnit požadovanou povrch. úpravu dozdivků po odbourání atik se stávajícím stavem + rozpočtem
Povrchové úpravy budou realizovány do současného stavu dotčených konstrukcí

24. Upřesnit požadovaný detail na ukončení krytiny na štítech
doplněno

25. Na štítu objektu – popínává zeleň – není řešeno v PD

zeleň bude odstraněna na náklady majitele sousední nemovitosti

26. Dokumentace není úplná (např. chybí řezy, detaily apod.) Nejsme z těchto podkladů schopni zkontrolovat správnost předloženého výkazu výměr

doplněny detaily. V dokumentaci je orientační řez A-A. Ve výkrese střech jsou spády střešních rovin. Měl by to být dostatečný podklad.


27. V dokumentaci není požadováno případné vyrovnávání podkladních (tesařských) konstrukcí. V nabídce nebude s vyrovnáváním uvažováno.

sondy v konstrukcích nebyly k dispozici. Pokud se po rozklopení prokáže, že je třeba provést dorovnání podkladních vrstev, musí být provedeno.

Všechny aktuální informace a doklady k této veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

Na základě rozsahu dotazů rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to
do středy 24. června 2014 do 13:00 hodin.

V Novém Bydžově dne 17. 06. 2015

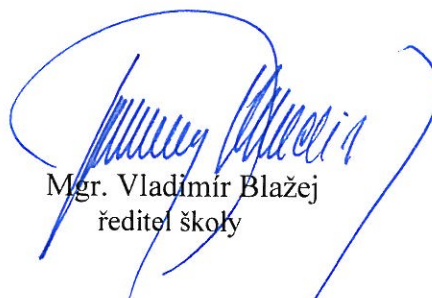

Mgr. Vladimír Blažej
ředitel školy

TELEFON:
centrum Hlušice
495 483 421-2
centrum Nový Bydžov
495 490 328

FAX:
495 483 423
495 493 016

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka
Nový Bydžov
e-mail: sstrnb@seznam.cz

ČÍSLO ÚČTU:
30334511/0100

IČO: 00087751
DIČ: CZ00087751

www.sstrnb.cz

