

Stanovisko

ke hnízdnímu výskytu rorýse obecného (*Apus apus*)

a netopýrů (Chiroptera)

na objektu tělocvičny v areálu VOŠ a SPŠ stavební

arch. Jana Letzela, Raisova č. p. 678,

Náchod

1. Průzkum objektu
2. Závěry, doporučení
3. Přílohy – 3.1 Fotodokumentace

1. Průzkum objektu

Dne 20. 10. 2015 byl v době od 8,40 do 10,00 hodin proveden průzkum s cílem posoudit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHD“) rorýs obecný (*Apus apus*) a netopýrů (Chiroptera) s tímto výsledkem:


- Objekt tělocvičny (dále jen „objekt“) v areálu domova mládeže Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela v ulici Raisova č. p. 678, Náchod má 2 nadzemní podlaží. Objekt je situován do souvislé zástavby centrální části Náchoda. Střecha je plochá jednoplášťová, konstruovaná jako nevětraná. Část obvodového pláště na severozápadní průčelí tvoří Boletické panely. V rámci snížení energetické náročnosti objektu byla v roce 2010 provedena rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 1 – 4. Stavební práce předpokládají výměnu výplní otvorů a zateplení obvodového pláště objektu 120 – 160 mm KZS po předchozí demontáži opláštění Boletickými panely. Termín zahájení stavby byl předběžně stanoven na červen – září 2016.
- V první fázi průzkumu byla provedena kontrola střešního pláště objektu. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 4. Střešní plášť těsně přiléhá k atice, díky konstrukci střechy objekt nemá žádné ventilační otvory ani štěrby. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 5. V rohových partiích a v místech spojení se sousedními objekty jsou pouze malé štěrby a polodutiny, jejichž detailní kontrolou bylo zjištěno, že neposkytují synantropním živočichům vhodné úkryty. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 6 - 7. **Pobytové stopy ZCHD rorýse obecného ani netopýrů nebyly v prostoru střechy a podstřeší zjištěny.**
- Následně byla provedena kontrola výplní otvorů. Kovové rámy oken těsně přiléhají ke zdivu, nebyla zjištěna žádná poškození. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 8 - 11. Parapety pod okny těsně přiléhají ke zdivu, nebyla zjištěna žádná poškození. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 12.
- Závěrem byla provedena detailní prohlídka obvodového pláště objektu. V obvodovém plášti objektu se kromě oken nenacházejí žádné další otvory. Spáry mezi panely na jihozápadním štítu objektu jsou kompletně vyplněny spárovací hmotou. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 14. Fasáda na obou průčelích a na severovýchodním štítu objektu je bez větších poškození. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 1, 2, 8, 16. Na severozápadním průčelí chybí jedna výplň Boletického panelu. V prostoru chybějící výplně nebyly zjištěny žádné pobytové stopy ZCHD synantropních živočichů. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 13. V místech spojení se sousedním zatepleným objektem domova mládeže jsou vzniklé štěrby překryty perlinkou. Viz. 3.1 Fotodokumentace, foto č. 15.
- **Pobytové stopy rorýse obecného ani netopýrů nebyly v obvodovém plášti objektu zjištěny, ani zde nejsou po jejich sídla vytvořeny vhodné podmínky.**

2. Závěry, doporučení

Na základě zjištění, uvedených v bodě 2. konstatuji a doporučuji:

- a) Vzhledem ke skutečnostem, zjištěným při obhlídce objektu lze konstatovat, že **objekt tělocvičny v areálu domova mládeže Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela v ulici Raisova č. p. 678, Náchod nelze považovat za hnízdiště ZCHD rorýse obecného ani za stanoviště ZCHD synantropních netopýrů. V objektu nebyly zjištěny jejich pobytové stopy a ani zde nejsou pro jejich sídla vytvořeny vhodné podmínky.**
- b) **S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji provádět stavební práce bez termínových a technologických omezení, včetně období hnízdění rorýse obecného (20. 4. – 10. 8.) a výskytu letních kolonií netopýrů (10. 4. – 15. 8.).**

27/10/2015

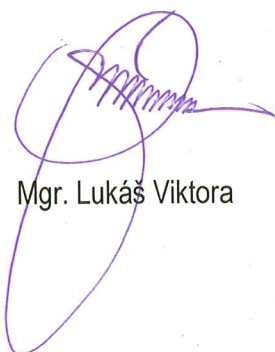


Mgr. Lukáš Viktora

LUKÁŠ VIKTORA
U DRUŽSTVA ŽIVOT 834/30
240 00 PRAHA 4
TEL: 224 224 224

3. Přílohy


3.1 Fotodokumentace

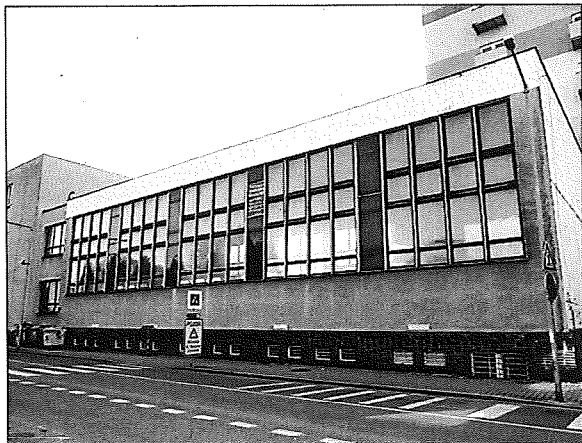


č.1 Pohled na objekt od severozápadu




č. 2 Objekt od jihovýchodu

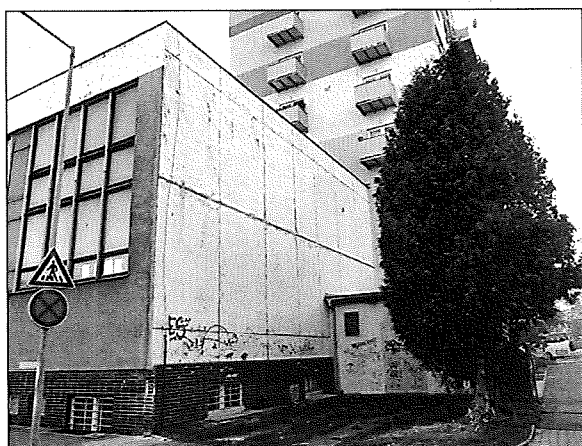



č. 3 Jihozápadní štít objektu

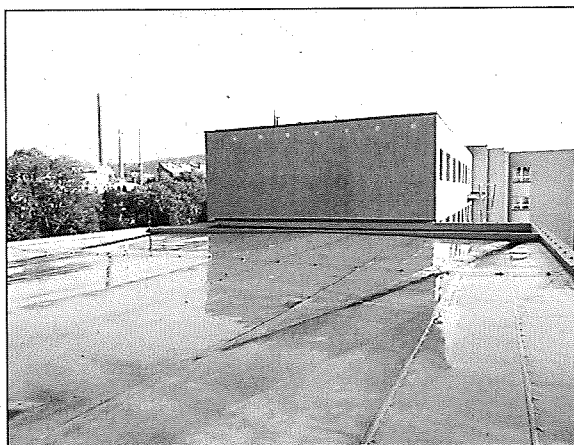


č. 4 Pohled na plochou střechu objektu.

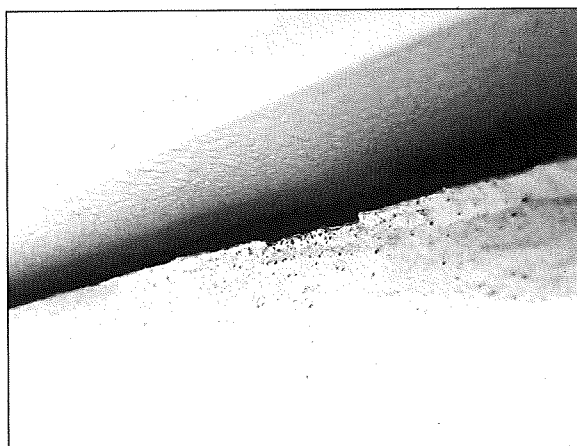



č. 5 – 7 Detaily spojení střešního pláště s atikou

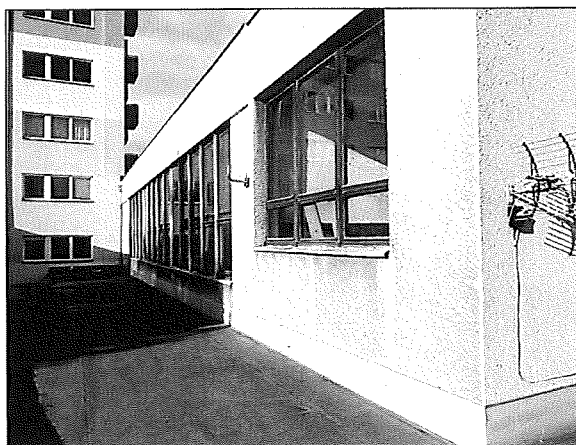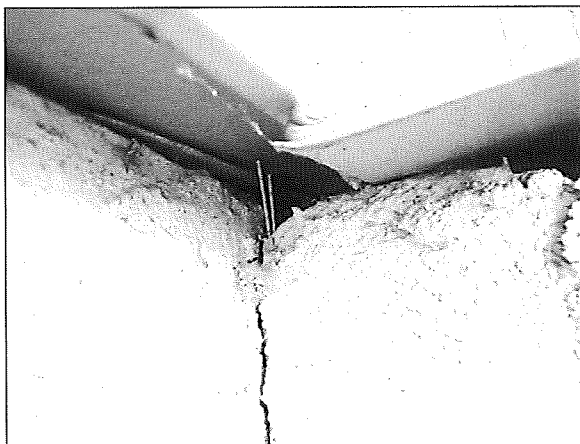

č. 8 Výplně otvorů na jihovýchodním průčelí objektu

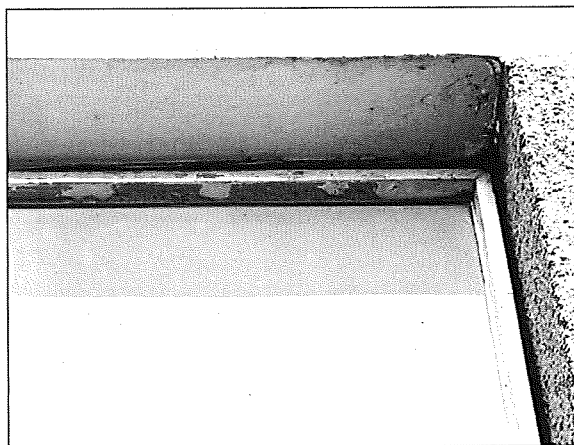

č. 9 – 11 Detaily okenních nik a rámců oken na obou průčelích objektu

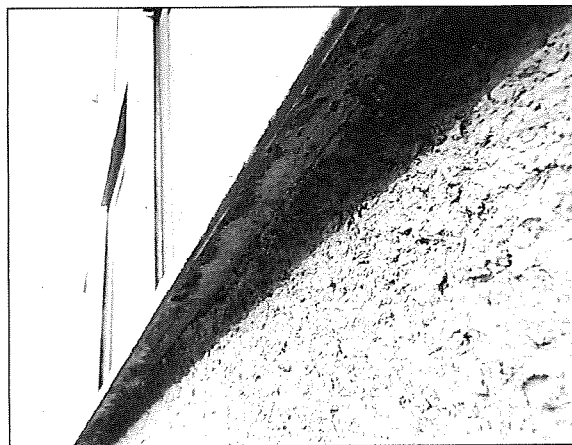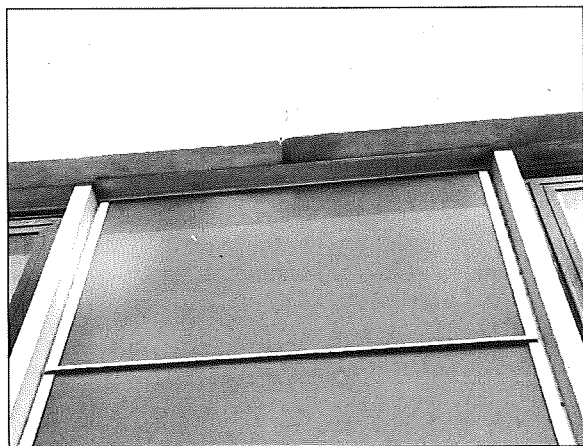


č. 12 Detail spojení okenního parapetu se zdívem




č. 13 Chybějící výplň Boletického panelu



č. 14 Detail spár mezi panely, jihozápadní štít objektu

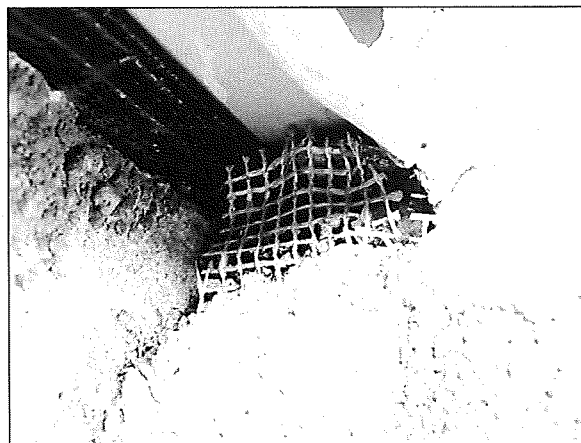

č. 15 Spojení objektu se sousedním objektem
domova mládeže

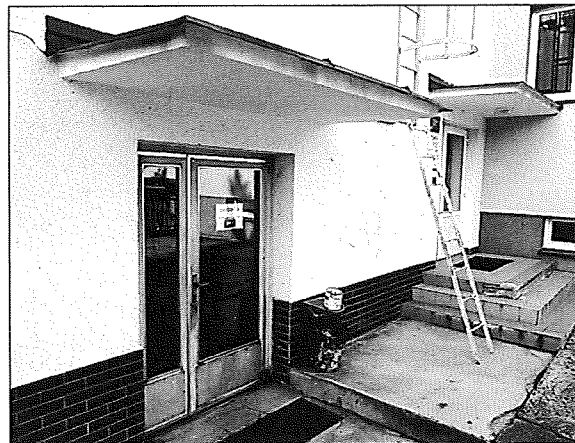

č. 16 Pohled na vchod do objektu,
severovýchodní štít