


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI m	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
				PODLAHA	STĚNY	STROP
S.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22,04	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.02	POMOCNÁ MÍSTNOST	18,50	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.03	ZAHRADNÍ SKLAD	17,96	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.04	ZÁZEMÍ PERSONÁLU	15,44	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.05	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,38	2,280	Protiskluzová homogenní vinylová podlaha s nopy	Sanační vápenná omítka + keramický obklad 250x250	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.06	CHODBA	12,76	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	SDK podhled z desek do vlhkého prostředí
S.07	BEZBARIÉOVÁ KOUPELNA	3,21	2,280	Protiskluzová homogenní vinylová podlaha s nopy	Sanační vápenná omítka + keramický obklad 250x250	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.08	SKLAD	10,26	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.09	SKLAD	7,97	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.10	SKLAD	7,27	1,875 – 2.100	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.11	SKLAD	9,19	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.12	SKLAD	7,64	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,22	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.14	SKLAD	1,35	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
S.15	TERASA	20,45	2,280	Zátěžová heterogenní vinylová podlaha	Sanační vápenná omítka 2x vrstva 100%	Oprava VC omítkou 50%, štukovou omítkou 100%
Σ	CELKEM	168,64				

Legenda:

- Zásuvka 2xRJ45/Cat.5E
- Zásuvka 1xRJ45/Cat.5E
- Zásuvka televizní
- Vnější tablo dom.telefonu
- Domovní telefon
- El. zámek
- Zvonkové tlačítko
- Autonomní kouřový hlásič s baterií 9V
- Signalizace WC imobilní zdroj + deblokace
- Signalizace WC imobilní tlačítko s lankem
- Signalizace WC imobilní zvonek s majákem

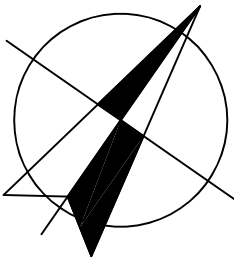

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Jiří Provazník
Zodpovědný projektant:
Ing. Jaroslav Bělohradský

PROJEKT:
ROZVOJ KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V LOKALITĚ JIČÍN – PD

STAVEBNÍK:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

ČÁST, PROFESE:
D.1.4 TPS ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ EL. A BLESKOSVOD

VÝKRES:
Slaboproud 1.pp

Zakázkové číslo:
210127

Datum:
02/2022

Část:
D.1.4

Stupeň:
DPS

Č.výkr.:
07

Paré:
—

Změna:
—

Měřítka:
4XA4
1:50