

Běžná prohlídka 16.04.2019

284-012

Datum prohlídky: 16.04.2019

Provedl: Jaroslav Kašpar DiS č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 065

Přítomni:

Směr popisu: zleva do prava po směru staničení

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 11.1 °C **nosné konstrukce:** _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Ústí u Staré Paky Ústí u Staré Paky (U Syřenova)

Okres: Jičín

Rok postavení: 1938

Liniové staničení [km]: 12.098 **Číslo úseku:** **Úsekové staničení [km]:** 0.165

B. ZÁVADY:

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce :

- poteklý bok nosné konstrukce vpravo
- na podhledu nosné konstrukce jsou drobné proteklé trhliny s vápennými výluhy a krápníky
- místy obnažená korodující výztuž
- silně proteklé krajní nosníky. Výluhy a krápníky délky až 10cm
- na krajních nosnících jsou trhliny od korodující výztuže
- silně korodující výztuž obou nosníků

C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Mostní prohlídky prováděny.

Údržba prováděna dle možností správce mostu.

D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Zasanovat obnaženou výztuž.

Skupina: drobné speciální práce Termín splnění: do 1 roku

Očištění říms od nečistot.


Skupina: běžná nastav.-nutné Termín splnění: do 1 roku

E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

F. ZÁVĚR

Rok příští hlavní prohlídky:

Fotodokumentace

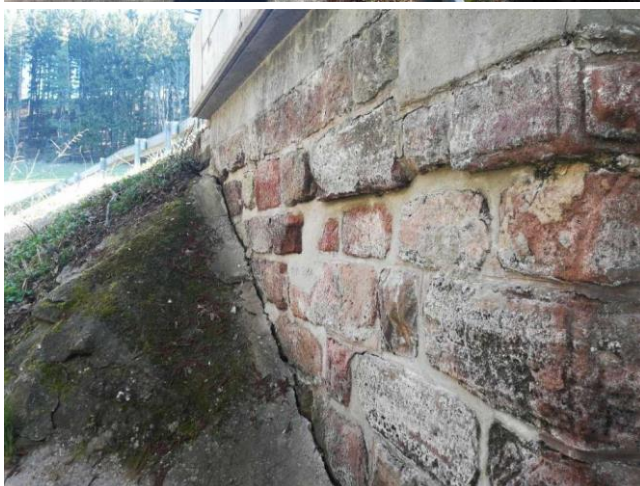

Fotodokumentace



Fotodokumentace

